

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION D'IDEAL HARD

1. Le revêtement doit être sec.
La température du revêtement doit être comprise entre 5-30 °C.
Protéger les parties en Fer - Aluminium - Verre.
2. Etendre sur le revêtement 200gr/m² d'IDEAL-HARD avec un arrosoir
3. Masser le revêtement pendant environ 30-35 min, en plusieurs passages (minimum 5), avec une mono brosse douce ou avec le disque rouge.

ATTENTION !!!

**Lorsque le sol a tendance à sécher, pulvériser à nouveau du produit.
Ne pas faire sécher le joint.**

4. Après 35-40 min, pulvériser un peu d'eau sur le revêtement.
5. Masser avec une mono brosse pendant encore 10 min. (minimum 2 passages)
6. Rincer au moins deux fois avec de l'eau propre en faisant attention à ne pas laisser de résidu.
7. NB: A ce stade, il faut éviter de créer des taches qui pourraient être causées par les résidus du produit.